



MCI 50C Softstarty do sprężarek

Montaż - Mounting - Montage

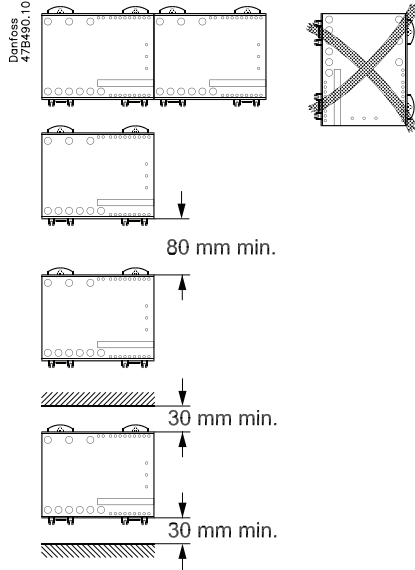

Jeżeli urządzenie jest zamontowane poziomo, to prąd znamionowy musi zostać obniżony o 50%
If unit is mounted horizontally derate current by 50%
Falls Einheit horizontal montiert wird, reduziert sich der Strom um 50%.


Wymiary - Dimensions - Abmessungen

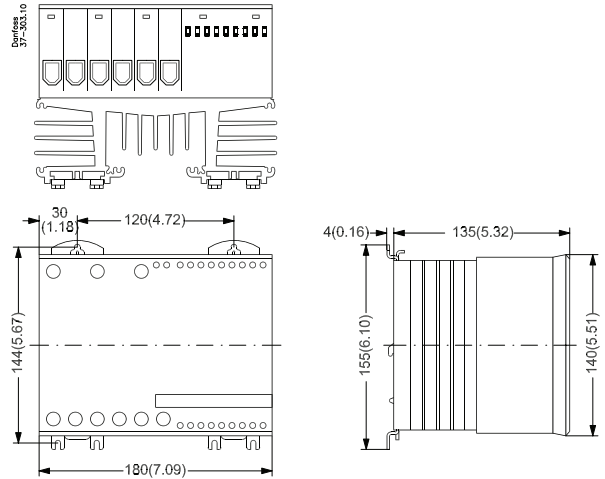

Radiator należy utrzymywać w czystości oraz nie należy zakłócać przepływu powietrza chłodzącego
Keep heat sink clean. Airflow should not be blocked
Kühlflächen freihalten. Luftstrom muß ungehindert fließen


Podłączenie - Wiring - Verdrahtung

75°C			
Kabel/ Wire	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)
		4 - 35 (12 - 2)	0.5 - 4 (20 - 12)
		2 x 4 - 16 (2 x 12 - 6)	2 x 0.5 - 0.75 (2 x 20 - 18)
	4 - 35 (12 - 2)		0.5 - 4 (20 - 12)
	2 x 4 - 10 (2 x 12 - 8)		2 x 0.5 - 2.5 (2 x 20 - 14)
	4 - 16 (12 - 6)	25 - 50 (4 - 1)	0.5 - 6 (20 - 10)
	2 x 4 - 16 (2 x 12 - 6)		2 x 0.5 - 4 (2 x 20 - 12)
	Pozidrive 3 4.0 Nm max. 35 lb-in max.	Pozidrive 3 5.5 Nm max. 49 lb-in max.	Pozidrive 1 0.6 Nm max. 5.3 lb-in max.
			4 mm 0.6 Nm max. 5.3 lb-in max.

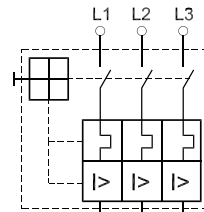

Prąd In A	Danfoss CTI 45MB
23 - 32	047B3164
32 - 45	047B3165

	Danfoss CTI 100
40 - 63	047B3014

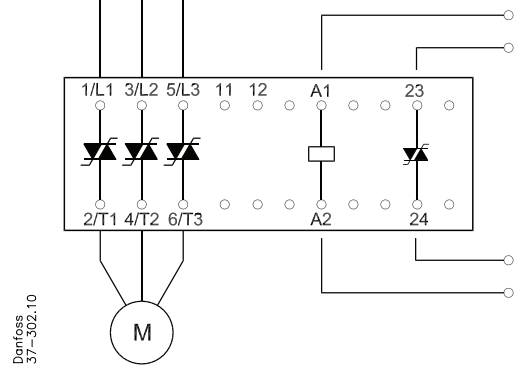

Danfoss
37-302.10

W przypadku zabezpieczenia bezpiecznikiem i przekaźnikiem termicznym sprawdź zalecenia w karcie katalogowej
If protection with fuses, see recommendations in data sheet
Falls Sicherungen verwendet werden, Empfehlungen im Datenblatt beachten

Nie przekraczać maksymalnego momentu obrotowego
Observe the maximum screw torque limits
Max. Drehmoment beachten

Na wyjściu softstartu nie wolno instalować baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej.
Do **not** mount powerfactor capacitors at the output side of the soft starter.
Am Ausgang der Sanftstarter dürfen **keine** Kondensatoren zur Kompensation der Blindleistung verwendet werden.